

Pracovní postup montáže Guttafoam

1. Cihly, resp. pracovní povrch zbavte prachu, mastnoty a jiných nečistot. Povrch může být před aplikací lepidla vlhký, ale nesmí být pokrytý jinou vrstvou nebo ledem. Zásada důkladného očištění je nezbytná pro zachování požadované pevnosti stěny.
2. Je vhodné, aby dóza měla před aplikací teplotu asi +15°C až +20°C. Obsah nádoby intenzivně protřepeme. Minimální okolní teplota je – 5°C. Optimální teplota okolí je cca. + 20°C.
3. Našroubujte dózu na aplikační pistoli. Pracovní poloha je dnem vzhůru! Množství vypouštěného lepidla se reguluje stiskem spouště pistole.
4. Na vnějších okrajích cihel nanášejte pásy lepidla, které jsou široké cca. 2 – 3 cm. Pásy lepidla nenechejte zatuhnout delší dobu než 5 – 6 minut.
5. Vytvrzené lepidlo je možné řezat nožem, povrch lepidla je nutné chránit před působením UV záření
6. Čerstvé lepidlo je možno vyčistit PU-čističem, vytvrzené potom jen mechanicky. Zároveň očistěte důkladně i aplikační pistoli. Speciální konektor na čističi umožňuje její důkladné propláchnutí i uvnitř.